

Panasonic K mekanism

Det vanligaste felet med denna mekanism är att motorkopplingen spricker och roterar på axeln. Felkoder som då uppstår är **F03 ; F04**. Kan också vara **MODESWITCHEN VSS0365** eller dåliga lödningar på motor IC:n.


Vid byte av VDP1434

Montera ut mekanismen och vrid på snäckskraven så att mekaniken inte sitter i spänn.

Rengör axeln från fett och tryck dit en ny motortapp.

Motortappens Part No. **VDP1434**

Motorns Part No. **VEM0427**

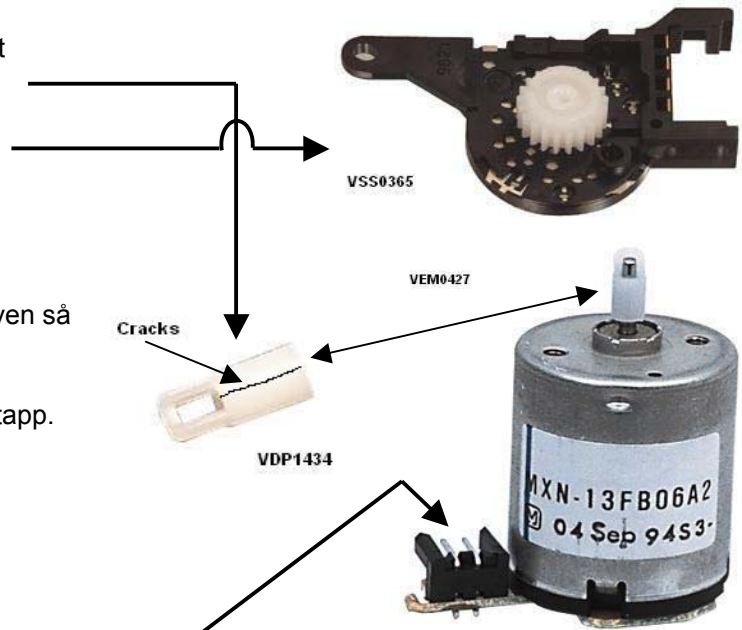


Kassett kan fastna i mekaniken / alt. mekaniken låser sig.

För att frigöra mekaniken kan en 4,5 till 5 volts spänning kopplas till motorn.

Möjlig orsak är att **Main Lever Unit F** spricker. Ersätt med en ny Part No. **VXL2307**

Använd servicemanual om du är osäker / notera annars noga.

Kontrollera också kuggarna på: **VDG0868** och **VDG0913**

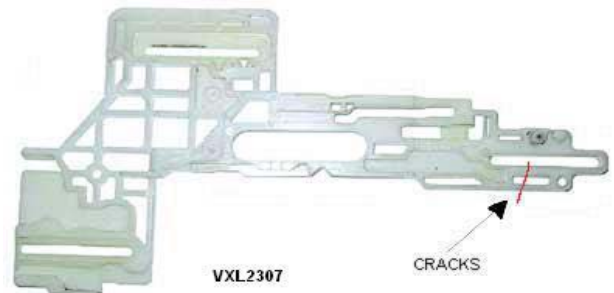

VDG0868



VDG0913

Var försiktig vid borttagande och återmontering av mekanismen. Tornen som innehåller photosensorerna kan böjas och då kan lödpunkterna på undersidan av det stora kretskortet lossna. Fel som då inträffar kan vara att videon inte tar emot band.

Videon äter band.

Byt: **CENTER CLUTCH**

Part No. **VXP1409**



VXP1409

Drop out i bilden, särskilt i början av bandet.

Bandet klättrar på capstanaxeln

Ljudet försvinner alt låter dovt.

Byt: **PINCH ROLLER UNIT**

Part No. **VXL2246**



VXL2246