

---

# Service Bulletin

## Side by side

---

<b>MODELE</b>	:	Chassis :Side by side –	
		020ERWW2V-AG	858617229000
		100.962.43	853965815010
		20RA-D3 SF	858641236000
		20RB-D4A+PT	858642011020
		20RB-D4L	858645011020
		20RI-D3SF	858641111000
		20RID4A+PT	858642011000
		20RI-D4Espresso	858642311000
		20RI-D4L	858645011010
		20RI-dD3A+SF	858641211010
		20RU-D1600	858641011010
		20RU-D3A+SF	858641211020
		20RU-D3SF	858641215000
		20RWD3A+SF	858641211000
		20SI-L4A+PG	858643111000
		20TM-L4A+	858643011000
		20TI-L4A+	858643011020
		50096241	853965711001
		60096245	853965811010
		CFS800/W	853965711000
		CFS800W	853965711003
		CFS801S	853965811000
		FFWW2VAF20/0	858640411000
		FRAA2VAF20/0	858640111001
		FRAA2VAF20/0	858640111000
		FRAA36AF20/2	858616211011
		FRBB36AF20/2	858615811001
		FRBB36AF20/2	858615811000
		FRSB36AF20/2	858615811010
		FRSS2VAF20/0	858640211000
		FRSS2VAF20/0	858640211001
		FRSS36AF20/2	858615811020
		FRSS36AF20/2	858615811021
		FRUU36AF20/2	858616215021
		FRWW2AVF20/0	858640011000
		FRWW2VAF20/0	858640011001
		FRWW6VAF20/2	858617229010
		FTSS36AF20/3	858615711020
		KRSC9010/I	851303101001

KRSC9010/I	851303101000
KRSC9011	851303201000
KSN545BIOOPIN	855036901000
KSN575BIOOPIN	855037501000
S20BRBB20	858615229000
S20BRBB20AG	858615229001
S20BRBB20-AG	858615201001
S20BRSB21	858615129000
S20BRSB21AG	858615129001
S20BRSS31	858615129010
S20BRSS31AG	858615129011
S20BRWW20	858615229010
S20BRWW20AG	858615229011
S20BTSB21	858615029001
S20BTSB21	858615029000
S20BTSB21AG	858615029002
S20BTSB21-AG	858615001002
S20BTSB31-AG	858615001000
S20BTSS21	858615001010
S20BTSS21-A/G	858615038010
S20BTSS21AG	858615001011
S20CCSS31-A	858622001000
S20DRBB	858615801010
S20DRSB	858615801020
S20DRSS	858615801030
S20DRWW	858615801000
S20DTSB	858615701000
S20DTSB33-AG	858615701001
S20DTSS	858615701010
S20DTSS33-AG	858615701011
S20E20BIL4A+	858617915000
S20EFII23-A	858616496001
S20ERAA	858616211000
S20ERAA2V-A/G	858617411000
S20ERWW1V-A/G	858617111002
S20ERWW1V-AG	858617129000
S20ETSM33-AG	858615711001
S20FRSS33-A/G	858615836002
S20STRP	853967301001
S20STRP	853967301000
SRA20NE	853967201010
SRA20X	853967201000
US20RI	858640911000
US20RU	858640911010

**SUJET** : Nouveau convoyeur d'air dans le réfrigérateur

**Symptôme = plus de froid partie réfrigérateur** => effectuer les contrôles suivant

- 1/ fonctionnement du volet motorisé (avec touche vacation, impulsion pour fermeture)
- 2/ fermeture correct des portes au niveau des joints
- 3/ s'assurer de l'utilisation par le consommateur (réglage température trop bas, aliments Couverts)

Depuis la semaine 13 de 2008 les side by side sont produits avec un nouveau convoyeur d'air dans le réfrigérateur. Ainsi l'ancien diffuseur **(A)** n'est plus disponible. En cas de remplacement de cet ancien diffuseur, il sera nécessaire de commander le nouveau convoyeur d'air **481244098225**. Ceci concerne tous les appareils ci-dessus produits avant la fin mars 2008.

