

Decrochage couleur sur un signal codé secam

methode: syntoniser un canal quelconque sur le n° de chaine 60 en BG ou L

avec la telecommande:

régler les graves au maxi (menu audio)

régler les aigues au mini(menu audio)

quitter le menu audio

appuyer simultanément sur la touche (-) en façade et la touche réveil de la telecommande.

Le téléviseur est alors en mode service 1.

Mode service 2

Pour passer en mode service 2 positionner le tv en mode service 1 et maintenir la touche verte de la télécommande jusqu'à obtenir le menu et la configuration suivante:R=214,V=241,B=255 (les valeurs sont données à titre d'exemple)

Appuyer sur HOLD de la télécommande (située sous la touche + - Volume)

(il peut être nécessaire d'effectuer cette manip 2 ou 3 fois de suite)

Le téléviseur est en mode service 2

Editeur d'EAROM:

en ms2 appuyer sur la touche statut (le petit + dans un carré)

les touches de la télécommande fonctionnent alors ainsi:

P+=page suivante

P-=page précédente

Volume+=datas+

Volume-=datas-

touches directionnelles

haut=selection d'adresse (rang dessus)

bas= selection d'adresse (rang dessous)

droite= selection d'adresse (octet suivant)

gauche=selection d'adresse (octet précédent)

Attention:verifier l'adresse et son contenu avant de stocker par la touche STR les changements effectués.

MODIFICATION DU SOFTWARE:

vérifier le contenu des adresses suivantes et le modifier si nécessaire

0115:[data:32](#)

0188:[data:F0](#)

016E:data: 0C

01B8:[data:70](#)

01F8:[data:50](#)

Dans le cas ou l'identification s'effectue mal et que le téléviseur identifie de fausses couleurs corriger pas à pas les data des adresses:

0102 :origine 00 modifié:C2

0103:origine AA modifié C2

0108:origine CA modifié F2

0109:origine CA modifié F2

les data suivants peuvent être modifiés mais pas de manière systématique:

adresse:010C :origine 15 ,Amplitude portier ;modifié=55

010D :origine 0A,Hystérésis portier ;modifié 0A (verifier que ce soit bien cette valeur)

Les corrections apportées ne sont effectives qu'après stockage et remise sous tension du tv.

A noter que le VDP3108-25 et VDP3108-29 sont remplacés par le kit VDP3108 APPA1 ref
TZS9EK002-1