

Fecha 17.03.00	Nº de ref. TV01500	Modelo AE-1B, AE-1C Chassis	TD
Asunto Ausencia intermitente de color			IRIS 2410

SINTOMA


Ausencia intermitente de color.

CAUSA

Fallo de CT302 en la placa B1 o de CT332 en la placa B.

SOLUCION

Enseguida el condensador de ajuste CT302/332 ya no se suministrará por causa del fin de producción. Después de eso, se tendrá que sustituir por un condensador cerámico fijo de **15pF (1-102-851-91)**.

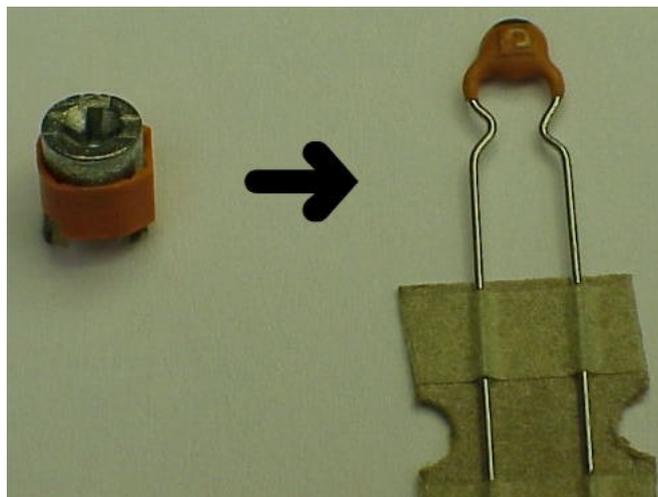

Flag	Código síntoma	Código repuesto	Nº ref.	Código sección	Placa	Código defecto	Código reparación	Cantidad
1	2410	1-102-851-91	CT302/ 332	CPA	B1/B	S	A	1

AE-1B

AE-1C