

INFORMATION TECHNIQUE N° 2003 - 40

Châssis : X1000 / X2000

Symptôme :

L'afficheur indique "ERR" et l'appareil est bloqué.

Remède :

 

A) Mécanique :

- Enlever la graisse du Cam Switch.
- Retendre les contacts du Cam Switch.


B) Electrique :

- Remplacer les résistances R530/R531/R532/R533 (X2000) ou R572/573/574/575 (X1000) de 10KΩ par 240KΩ 5% 1/6W (**Code 35734380**)
- Câbler les condensateurs C596/C597/C598/C599 de 0.022μF 50V (**Code 43426750**).

AVANT MODIFICATION

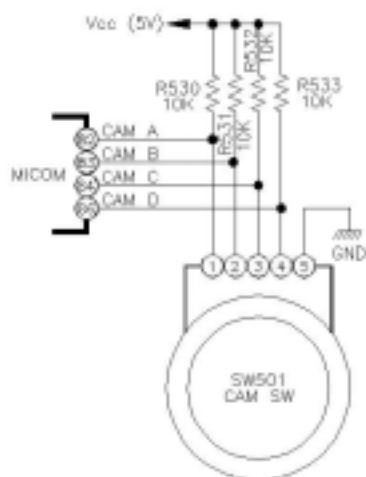


APRES MODIFICATION

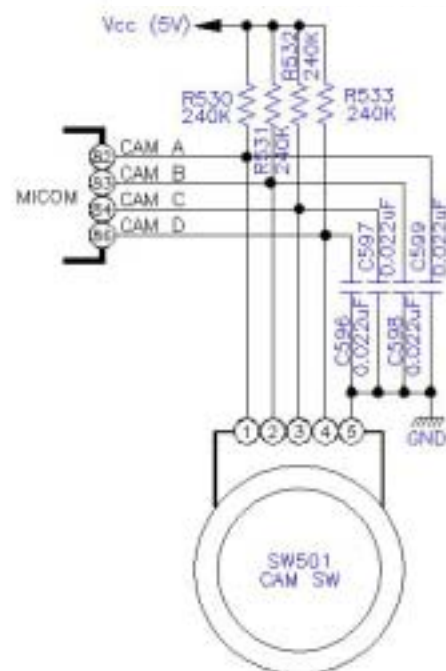

PCB X2000

C596/C597/C598/C599

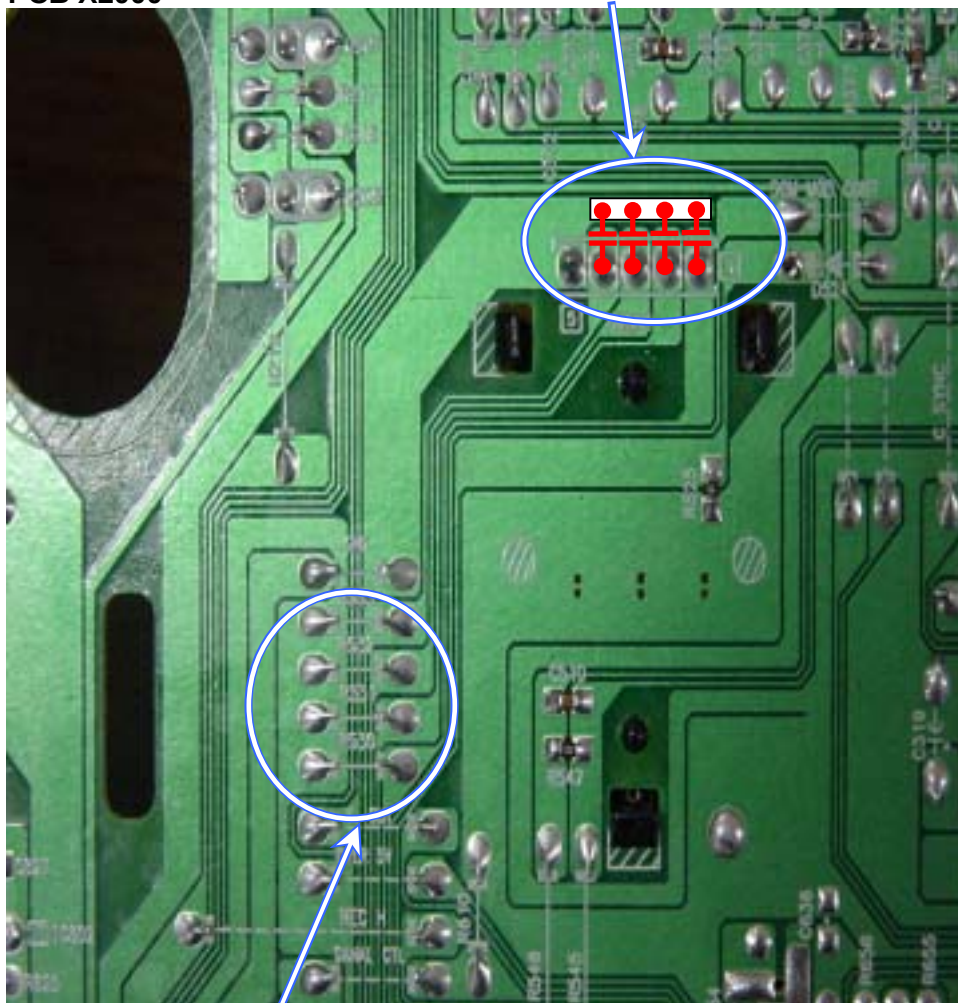

R530/R531/R532/R533

Code IRIS : Le code mentionné ci-dessous doit être utilisé pour reporter le défaut sur la feuille de garantie.
Il est recommandé de remplir la feuille avec précision.

	Symptôme	Code de la pièce	Qt	Position	Section	Code F	Code R
X1000	1 6 7 X	3 5 7 3 4 3 8 0	0 1	R 5 7 2	S V O	Y	A
		3 5 7 3 4 3 8 0	0 1	R 5 7 3	S V O	Y	A
		3 5 7 3 4 3 8 0	0 1	R 5 7 4	S V O	Y	A
		3 5 7 3 4 3 8 0	0 1	R 5 7 5	S V O	Y	A
X2000		3 5 7 3 4 3 8 0	0 1	R 5 3 0	S V O	Y	A
		3 5 7 3 4 3 8 0	0 1	R 5 3 1	S V O	Y	A
		3 5 7 3 4 3 8 0	0 1	R 5 3 2	S V O	Y	A
		3 5 7 3 4 3 8 0	0 1	R 5 3 3	S V O	Y	A
		4 3 4 2 6 7 5 0	0 1	C 5 9 6	S V O	Z	K
		4 3 4 2 6 7 5 0	0 1	C 5 9 7	S V O	Z	K
		4 3 4 2 6 7 5 0	0 1	C 5 9 8	S V O	Z	K
		4 3 4 2 6 7 5 0	0 1	C 5 9 9	S V O	Z	K

Les cases blanches ne doivent pas être remplies

