

Date 07.12.01	N° de réf. TV04501R2	Modèle KD-28DX40U, KD-32DX40U, KV-28LS35B, KV-28LS35E, KV-28LS35U, KV-32LS35B, KV-32LS35E, KV-32LS35U	PC IRIS 1111
Objet Sortie horizontale défectueuse des appareils de 28/32 pouces [RÉVISION 2]			

SYMPTOME

Sortie horizontale défectueuse (Q533).



CAUSE

Important coup de tension/courant.

SOLUTION

Sur la platine A, installer les pièces du "28"/32" H-Out Service Kit" (9-948-014-40) comme expliqué ci-après.

- Remplacer Q533 "BU2515DX-127" (8-729-049-08).
- Ajouter R550 "10 Ohm 2W" (1-215-880-00).
- Remplacer R551 "4.7k" (1-215-873-00) par "2.2k 1W" (1-215-871-11).
- Remplacer R549 "Jumper 7.5mm" (1-535-143-71) par "0.22 Ohm 2W" (1-216-361-00).
- Contrôler le montage de C542 et la connexion du câble d'anode au tube cathodique.

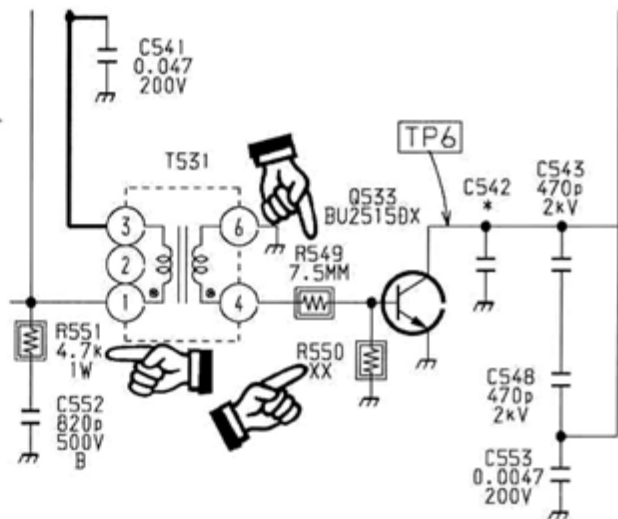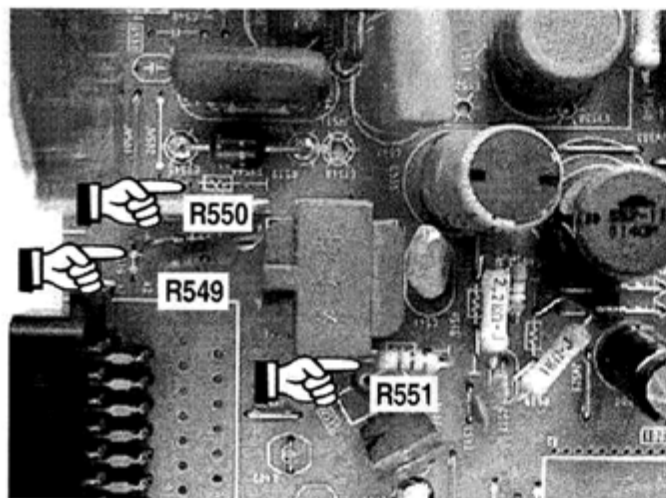

Flag	Code symptôme	Référence pièce	Repère pièce	Code section	Platine	Code défaut	Code réparation	Nombre
1	1111	9-948-014-40		DFL	A	N	A	1

FE-2