



service bulletin

N° 33-17


Changement de bougie d'allumage - 225

Modèles Mariner et

Mercury 1994 225


S/N 0D280813 à 0G001038

Les moteurs hors-bord portant les numéros de série indiqués sont équipés de bougies NGK BP8H-N-10. Il est possible que les bougies d'allumage provoquent des interférences de fréquence radio (RFI) qui pourraient faire sonner le klaxon de façon intermittente, même si les systèmes fonctionnent correctement. Ni le voyant "TEMP" ni le voyant "OIL" ne s'allument. Pour corriger le son d'un faux avertisseur sonore, installez des bougies d'allumage à inducteur NGK BPZ8H-N-10. Ces bougies d'allumage à induction sont installées dans 225 modèles commençant par le numéro de série 0G001039.

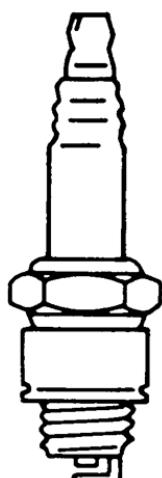


51173

NGK BP8H-N-10 Spark
Fiche

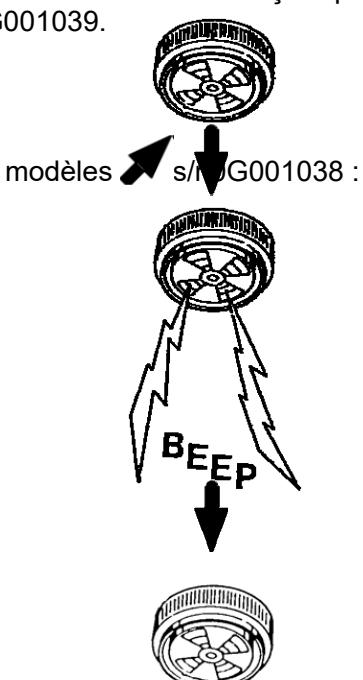

Faux-
cornet
intermittent
possible

51613

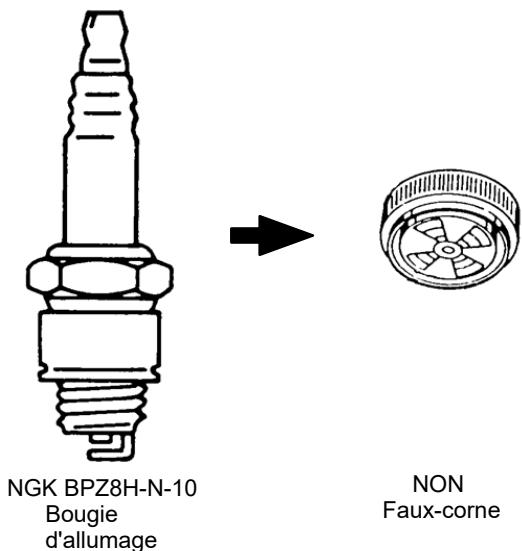

NGK BPZ8H-N-10
Bougie
d'allumage

NON
Faux-corne

CORRECTION :

Installer des bougies BPZ8H-N-10 dans 225
s/n 0D280813 thru 0G001038:

- avant la livraison au client ou
- si une plainte est reçue concernant un faux avertisseur sonore.

LES PIÈCES REQUISES :

Qté. 6 p/n 33-816837--2 NGK
Bougie d'allumage BPZ8H-N-10.

GARANTIE :

Liste complète des
réclamations de garantie : Qté.

6 p/n 33-816837--2 NGK
Bougie d'allumage

BPZ8H-N-10. Une (1)
heure de travail.

Garantie Code du taux de main-
d'œuvre Code 320 40

États-Unis et Canada - Étiqueter et conserver les

International - Conservez les pièces pour inspection / élimination par un Représentant
technique de Marine Power International

Imprimé aux
États-Unis.

93-17 893